



НЕВСКИЕ ВЕСЫ

**Руководство по эксплуатации моделей
ВСП4-150, ВСП4-300, ВСП4-600, ВСП4-1000,
ВСП4-1500, ВСП4-2000, ВСП4-3000, ВСП4-5000, ВСП4-6000,
ВСП4-10000.**



Санкт-Петербург

Оглавление

Введение	2
1 Описание и работа весов	2
1.1 Назначение весов.....	2
1.2 Обозначение и работа весов.....	2
1.3 Технические характеристики	3
1.4 Состав весов.....	7
1.5 Упаковка.....	8
1.6 Маркировка	8
1.7 Комплектность.....	8
2 Использование по назначению	9
2.1 Эксплуатационные ограничения:	9
2.2 Подготовка весов к работе	10
2.2.1 Сборка весов ВСП4-А.....	10
2.2.2 Сборка весов ВСП4-Б	11
2.2.3 Сооружение приямка и сборка весов ВСП4-В.....	13
2.2.4 Сборка весов ВСП4-Т	16
2.2.5 Сборка весов ВСП4-Н.....	17
2.2.6 Сборка весов ВСП4-С.....	18
2.2.7 Сборка весов ВСП4-П.....	18
2.2.8 Сборка весов ВСП4-ЖсО	19
2.2.9 Сборка весов ВСП4-Ж	20
2.3 Работа весов	20
2.3.1 Режимы взвешивания.....	20
2.3.2 Режимы работы.....	21
3 Техническое обслуживание.....	21
4 Указание мер безопасности.....	21
5 Возможные неисправности и способы их устранения	22
6 Юстировка весов	22
7 Поверка.....	22
8 Транспортирование и хранение	23
9 Гарантийные обязательства.....	23

Вниманию покупателей!

Прочитайте Руководство по эксплуатации перед установкой, работой или обслуживанием весов неавтоматического действия платформенных ВСП4. Не допускайте неподготовленный персонал к работе, установке или обслуживанию весов.

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее Руководство) распространяется на **весы неавтоматического действия платформенные ВСП4** (далее весы) и предназначено для ознакомления с основными правилами эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования весов, а также весоизмерительного прибора НВТ (далее – индикатор).

Для получения установленных характеристик и обеспечения надежной работы весов в эксплуатации следует строго придерживаться положений данного Руководства.

1 Описание и работа весов

1.1 Назначение весов

1.1.1 Весы предназначены для определения массы различных грузов.

1.1.2 Весы выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011 и ТУ 4274-003-50062845-2013, внесены в Госреестр СИ РФ под № 54974-13.

1.2 Обозначение и работа весов

1.2.1 Весы выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся метрологическими характеристиками, и имеют следующее обозначение:

ВСП4-[1].[2][3][4][5]

[1] - Максимальная нагрузка, кг

150; 250; 300; 500; 600; 1000; 1500; 2000; 3000; 5000; 6000; 10000; 15000; 20000; 25000.

[2] - Метрологические характеристики:

1 – весы с $3000 < n \leq 5000$;

2 – многоинтервальные весы.

Весы с $n \leq 3000$ не обозначаются.

[3] - Грузоприемная платформа:

А – базовая;

Б – базовая с пандусами;

В – врезная;

Н – низкопрофильная с пандусами;

Т – базовая с защитным ограждением;

С – стержневая;
П – паллетная;
У – с защитой от ударных нагрузок;
Ж – для взвешивания животных со скобами;
ЖсО – для взвешивания животных с ограждением.

[4] - Тип весоизмерительного прибора:

1 – НВТ–1, НВТ-1Н (со светодиодным дисплеем)
9 – НВТ–9 (со светодиодным дисплеем)

[5] Р — наличие беспроводной связи (если присутствует)

1.2.2 Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее датчик), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный массе груза. Далее в аналого-цифровом преобразователе (АЦП) аналоговый сигнал преобразуется в цифровой код с последующей обработкой в микропроцессоре. Измеренное значение массы выводится на дисплей индикатора.

Весы снабжены следующими устройствами и функциями (в скобках указаны регламентирующие их пункты ГОСТ OIML R 76-1-2011):

- устройство первоначальной установки нуля (Т.2.7.2.4);
- полуавтоматическое устройство установки нуля (Т.2.7.2.2);
- устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);
- устройство уравнивания тары тары (Т.2.7.4.1);
- процедура просмотра всех соответствующих символов индикации в активном и неактивном состояниях (5.3.1);
- показывающее устройство с расширением (4.4.3)

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Условия эксплуатации

Диапазон температуры для грузоприемной платформы, °С:

- для датчиков Н8С, SQB, SQBB, SQB-SS, SQBT-SSот минус 10 до плюс 40
- для датчиков для датчиков АСF..... от минус 30 до плюс 40

Диапазон температуры для индикатора, °С.....от минус 10 до плюс 40

Степень пылевлагозащиты весов, не менее..... IP-65

1.3.2 Основные параметры и характеристики

1.3.2.1 Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011III (средний)

1.3.2.2 Диапазон уравнивания тары 100 % Max

1.3.2.3 Число поверочных делений, n весов, не более..... 5000

1.3.2.4 Число поверочных делений, n_1/n_2 многоинтервальных весов, не более.....3000/3000

1.3.2.5 Обозначение модификаций, значения максимальной Max и минимальной Min нагрузок, действительной цены деления d , поверочного интервала e , пределы допускаемой погрешности при первичной поверке mp весов приведены в Таблице1.

1.3.2.6 Обозначение модификаций, значения максимальной Max_1/Max_2 и минимальной Min нагрузок, действительной цены деления d_1/d_2 , поверочного интервала e_1/e_2 , пределы допускаемой погрешности при первичной поверке mpe для многоинтервальных весов приведены в Таблице 2.

1.3.2.7 Габаритные размеры индикатора, мм, не более..... 230x180x160

Параметры питания:

- от сети переменного тока:
 - напряжение, В.....от 187 до 242
 - частота, Гц.....от 49 до 51
- от встроенной аккумуляторной батареи:
 - напряжение, В.....от 5,9 до 6,1

1.3.2.8 Длина кабеля от грузоприемной платформы до индикатора НВТ, м..... 4

1.3.2.9 Потребляемая мощность, ВА, не более 10

1.3.2.10 Средний срок службы, лет..... 8

1.3.2.11 Весы оснащены стандартным интерфейсом связи RS232C.

1.3.2.12 Драгоценные металлы в весах отсутствуют.

Таблица 1

Модификация весов	Max_1/Max_2 , т	Min, кг	$e_i = d_i$, кг	Интервалы взвешивания, кг	mpe при поверке, кг
ВСП4-150	0,15	1	0,05	от 1 до 25 вкл.	$\pm 0,025$
				св. 25 до 100 вкл.	$\pm 0,050$
				св. 100 до 150 вкл.	$\pm 0,075$
ВСП4-250	0,25	1	0,05	от 1 до 25 вкл.	$\pm 0,025$
				св. 25 до 100 вкл.	$\pm 0,050$
				св. 100 до 250 вкл.	$\pm 0,075$
ВСП4-300	0,30	2	0,1	от 2 до 50 вкл.	$\pm 0,05$
				св. 50 до 200 вкл.	$\pm 0,10$
				св. 200 до 300 вкл.	$\pm 0,15$
ВСП4-500	0,50	2	0,1	от 2 до 50 вкл.	$\pm 0,05$
				св. 50 до 200 вкл.	$\pm 0,10$
ВСП4-500	0,50	4	0,2	св. 200 до 500 вкл.	$\pm 0,15$
				от 4 до 100 вкл.	$\pm 0,1$
				св. 100 до 400 вкл.	$\pm 0,2$
ВСП4-600	0,6	4	0,2	св. 400 до 500 вкл.	$\pm 0,3$
				от 4 до 100 вкл.	$\pm 0,1$
				св. 100 до 400 вкл.	$\pm 0,2$
ВСП4-600	0,6	4	0,2	св. 400 до 600 вкл.	$\pm 0,3$
				от 4 до 100 вкл.	$\pm 0,1$
				св. 100 до 400 вкл.	$\pm 0,2$
ВСП4-1000	1	4	0,2	св. 400 до 1000 вкл.	$\pm 0,3$
				от 4 до 100 вкл.	$\pm 0,1$
				св. 100 до 400 вкл.	$\pm 0,2$
ВСП4-1000	1	10	0,5	от 10 до 250 вкл.	$\pm 0,25$
				св. 250 до 1000 вкл.	$\pm 0,50$

Окончание Таблицы 1

Модификация весов	Max ₁ / Max ₂ , т	Min, кг	e _i = d _i , кг	Интервалы взвешивания, кг	тре при поверке, кг
ВСП4-1500	1,5	10	0,5	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000 до 1500 вкл.	±0,25 ±0,50 ±0,75
ВСП4-2000	2	10	0,5	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000 до 2000 вкл.	±0,25 ±0,50 ±0,75
	2	20	1	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл.	±0,5 ±1,0
ВСП4-3000	3	20	1	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000 до 3000 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5
ВСП4-5000	5	20	1	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000 до 5000 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5
	5	40	2	от 40 до 1000 вкл. св. 1000 до 4000 вкл. св. 4000 до 5000 вкл.	±1 ±2 ±3
ВСП4-6000	6	40	2	от 40 до 1000 вкл. св. 1000 до 4000 вкл. св. 4000 до 6000 вкл.	±1 ±2 ±3
ВСП4-10000	10	40	2	от 40 до 1000 вкл. св. 1000 до 4000 вкл. св. 4000 до 10000 вкл.	±1 ±2 ±3
	10	100	5	от 100 до 2500 вкл. св. 2500 до 10000 вкл.	±2,5 ±5,0
ВСП4-15000	15	100	5	от 100 до 2500 вкл. св. 2500 до 10000 вкл. св. 10000 до 15000 вкл.	±2,5 ±5,0 ±7,5
ВСП4-20000	20	100	5	от 100 до 2500 вкл. св. 2500 до 10000 вкл. св. 10000 до 20000 вкл.	±2,5 ±5,0 ±7,5
	20	200	10	от 200 до 5000 вкл. св. 5000 до 20000 вкл.	±5 ±10
ВСП4-25000	25	200	10	от 200 до 5000 вкл. св. 5000 до 20000 вкл. св. 20000 до 25000 вкл.	±5 ±10 ±15

Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемой погрешности при поверке.

Таблица 2

Модификация весов	Max ₁ / Max ₂ , т	Min, кг	e ₁ /e ₂ , d ₁ /d ₂ , e _i = d _i , кг	Интервалы взвешивания, кг	тре при поверке, кг
ВСП4-300	0,15/0,3	1	0,05/0,1	от 1 до 25 вкл. св. 25 до 100 вкл. св. 100 до 150 вкл. св. 150 до 200 вкл. св. 200 до 300 вкл.	±0,025 ±0,050 ±0,075 ±0,100 ±0,150
ВСП4-500	0,3/0,5	2	0,1/0,2	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 300 вкл. св. 300 до 400 вкл. св. 400 до 500 вкл.	±0,050 ±0,100 ±0,150 ±0,200 ±0,300
ВСП4-600	0,3/0,6	2	0,1/0,2	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 300 вкл. св. 300 до 400 вкл. св. 400 до 600 вкл.	±0,050 ±0,100 ±0,150 ±0,200 ±0,300
ВСП4-1000	0,6/1	4	0,2/0,5	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400 до 600 вкл. св. 600 до 1000 вкл.	±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5
ВСП4-2000	1,5/2	10	0,5/1	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000 до 1500 вкл. св. 1500 до 2000 вкл.	±0,25 ±0,50 ±0,75 ±1,00
ВСП4-3000	1,5/3	10	0,5/1	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000 до 1500 вкл. св. 1500 до 2000 вкл. св. 2000 до 3000 вкл.	±0,25 ±0,50 ±0,75 ±1,0 ±1,5
ВСП4-5000	3/5	20	1/2	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000 до 3000 вкл. св. 3000 до 4000 вкл. св. 4000 до 5000 вкл.	±0,5 ±1 ±1,5 ±2 ±3
ВСП4-6000	3/6	20	1/2	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000 до 3000 вкл. св. 3000 до 4000 вкл. св. 4000 до 6000 вкл.	±0,5 ±1 ±1,5 ±2 ±3

Окончание Таблицы 2

Модификация весов	Max ₁ / Max ₂ , т	Min, кг	e ₁ /e ₂ , d ₁ /d ₂ , e _i = d _i , кг	Интервалы взвешивания, кг	тре при поверке, кг
ВСП4-10000	6/10	40	2/5	от 40 до 1000 вкл. св. 1000 до 4000 вкл. св. 4000 до 6000 вкл. св. 6000 до 10000вкл.	±1 ±2 ±3 ±5
ВСП4-20000	15/20	100	5/10	от 100 до 2500 вкл. св. 2500 до 10000 вкл. св. 10000 до 15000вкл. св. 15000до20000вкл.	±2,5 ±5 ±7,5 ±10

Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемой погрешности при поверке.

1.4 Состав весов

1.4.1 В состав весов входят индикатор, грузоприёмная платформа (далее платформа), коробка сумматора и датчики.

1.4.2 Габаритные размеры платформы представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Модификация весов	Габаритные размеры грузоприёмной платформы (длина x ширина), мм, не более	Масса весов, кг, не более
ВСП4-150	750x750;1000x750;1000x1000;1250x1000;250x1250; 1500x1000	150
ВСП4-300	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000; 1250x1250; 1500x1000; 1500x1250	150
ВСП4-500	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000; 1250x1250; 1500x1000; 1500x1250; 1500x1500	200
ВСП4-600	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000;250x1250; 1500x1000; 1500x1250; 1500x1500; 2000x1000	200
ВСП4-1000	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000; 1250x1250; 1500x1000; 1500x1250; 1500x1500; 2000x1000; 2000x1500	300
ВСП4-1500	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000; 1250x1250; 1500x1000; 1500x1250; 1500x1500; 2000x1000; 2000x1500; 2000x2000	300
ВСП4-2000 ВСП4-3000	750x750; 1000x750; 1000x1000; 1250x1000; 1250x1250; 1500x1000;1500x1250;1500x1500;2000x1000;2000x1500; 2000x2000; 2500x2000; 2500x2500; 3000x2000	500
ВСП4-5000 ВСП4-6000 ВСП4-10000	1500x1500; 2000x1000; 2000x1500; 2000x2000; 2500x2500; 3000x2000	500

Модификация весов	Габаритные размеры грузоприемной платформы (длина x ширина), мм, не более	Масса весов, кг, не более
ВСП4-15000 ВСП4-20000 ВСП4-25000	2000x2000; 2500x2500; 3000x2000	500

1.5 Упаковка

1.5.1 Весы должны быть упакованы в транспортную тару.

Способ упаковки должен исключать самопроизвольное перемещение весов относительно тары при транспортировании и хранении.

1.5.2 Эксплуатационная документация, отправляемая с весами, должна быть упакована в транспортную тару вместе с весами, так чтобы была обеспечена ее сохранность.

1.5.3 Индикатор должен быть упакован в чехол из полиэтиленовой пленки и уложен в картонную коробку.

1.6 Маркировка

Маркировка весов проводится в соответствии с КД.

На наклейке, разрушаемой при удалении, или маркировочной табличке, прикрепленной к корпусу весов, должны быть нанесены следующие обозначения и надписи:

- знак утверждения типа;
- торговая марка/товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование модели;
- класс точности;
- заводской номер весов;
- максимальная нагрузка Max (Max_i поддиапазонов взвешивания многоинтервальных весов);
- минимальная нагрузка Min ;
- поверочный интервал e (e_i поддиапазонов взвешивания многоинтервальных весов);
- год выпуска.

1.7 Комплектность

Комплект поставки весов по модификациям представлен в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование	ВСП4	ВСП4	ВСП4	ВСП4	ВСП4	ВСП4	ВСП4	ВСП4	ВСП4	ВСП4
	-А	-Б	-В	-Н	-Т	-С	-П	-У	-Ж	-ЖсО
Грузоприемная платформа	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Опора	4	4	4	4	4			4	4	4
Рама			1		1					
Пандус		2		2					2*	2*
Ограничитель		4		4						
Ограждение										1
Индикатор НВТ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Кронштейн для индикатора										1
Стойка	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Тренога	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Рым-болт			2		2					
РЭ ВСП4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Паспорт ВСП4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
РЭ индикатора НВТ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* Примечание: по согласованию с заказчиком

Опции для комплекта поставки весов представлены в Таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Опции
1	Индикатор НВТ-1 в корпусе из нержавеющей стали
2	Датчики из нержавеющей стали
3	Наличие беспроводной связи

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения:

- запрещается помещать на платформу груз, вес которого превышает *Max* весов (см. Таблица 1, Таблица 2);
- взвешиваемый груз должен располагаться на весах таким образом, чтобы его центр тяжести находился в пределах платформы, желательно ближе к центру;
- весы должны быть установлены на устойчивом основании;
- при установке весов плоскость платформы должна занимать горизонтальное положение с допуском $\pm 1^\circ$;
- платформа и взвешиваемый груз не должны касаться посторонних предметов;
- не допускать ударов по платформе весов (не бросать груз на весы);

2.2 Подготовка весов к работе

2.2.1 Сборка весов ВСП4-А

2.2.1.1 Перед началом работы весы необходимо распаковать и проверить комплектность (см. Таблица 4).

Схема весов ВСП4-А представлена на Рис. 1.

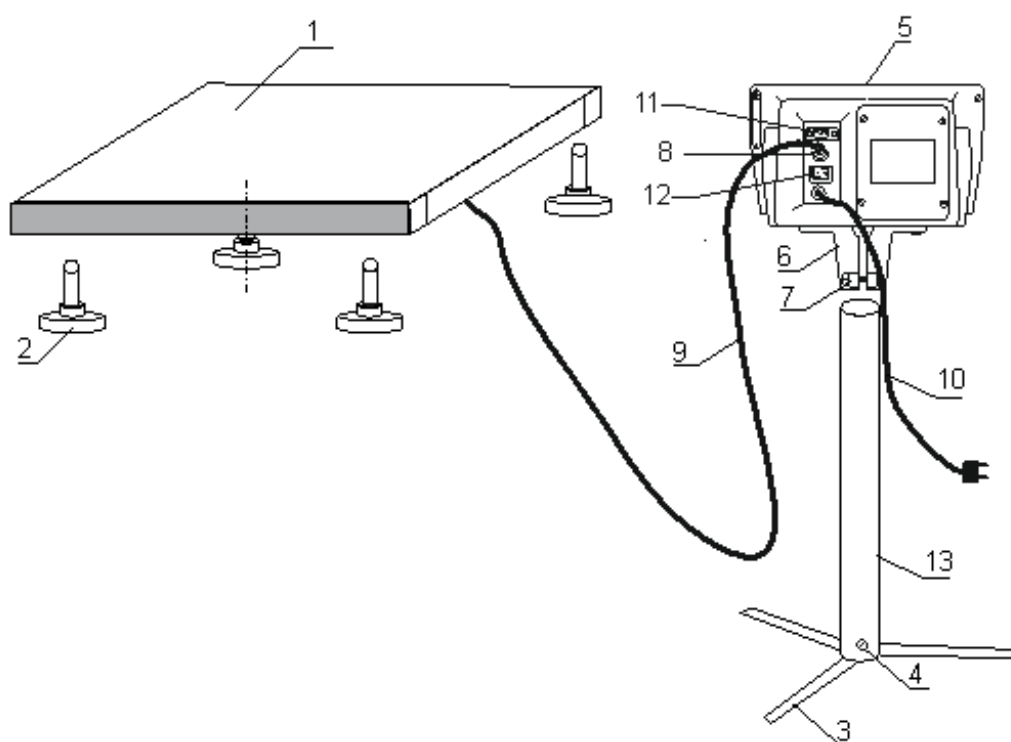


Рис.1 Схема весов ВСП4-А

1 – платформа, 2 – опора, 3 – тренога, 4 – стопорный винт треноги, 5 - индикатор, 6 – кронштейн крепления индикатора НВТ, 7 - стопорный винт кронштейна крепления, 8 – гнездо “Load cell”, 9 – соединительный шнур, 10 – сетевой шнур, 11-разъем RS-232 для подключения интерфейса

2.2.1.2 Вывернув крепежные транспортировочные винты, освободить платформу 1 от транспортной тары. Пропустить соединительный шнур 9 через отверстие крышки в нижней части платформы и подключить разъем соединительного шнура 9 к гнезду 8 на задней стенке корпуса индикатора (5) и зафиксировать разъем винтами.

2.2.1.3 Ввернуть опоры 2 в резьбовые отверстия датчиков таким образом, чтобы обеспечить требуемую высоту грузоприёмной платформы (Таблица 6).

Таблица 6

Модификации весов	Высота грузоприемной платформы, мм
ВСП4-150А, Б, В, Т ВСП4-300А, Б, В, Т ВСП4-500А, Б, В, Т ВСП4-600А, Б, В, Т ВСП4-1000А, Б, В, Т ВСП4-1500А, Б, В, Т ВСП4-2000А, Б, В, Т ВСП4-3000А, Б, В, Т	100
ВСП4-5000А, Б, В, Т	110
ВСП4-6000А, Б, В, Т ВСП4-10000А, Б, В, Т	130

2.2.1.4 Установить платформу на ровную горизонтальную поверхность. Последовательно нажимая на углы платформы, проверить отсутствие вертикальных зазоров в опорах. Устранить зазоры, отрегулировав положение опор платформы. При помощи рожкового гаечного ключа законтрить опоры, воспользовавшись прорезями на торцевых поверхностях платформы (для весов на нагрузки 6 и 10 т). Для весов на нагрузку до 5 т включительно перед операцией законтривания опор необходимо снять пластмассовые заглушки с торцевых поверхностей платформы, а после законтривания опор установить заглушки на место.

2.2.1.5 Закрепить стойку 13 в треноге 3 при помощи стопорного винта 4.

Закрепить кронштейн 6 на корпусе индикатора (5). Установить индикатор на стойке 13 при помощи стопорного винта 7.

Внимание! Убедитесь, что кабель проложен свободно, т.е. не натянут, не имеет изломов, не подвергается механическому воздействию. При необходимости используйте металлорукав.

2.2.2 Сборка весов ВСП4-Б

2.2.2.1 Выполнить действия, указанные в п.п. 2.2.1.1. - 2.2.1.2, 2.2.1.5.

2.2.2.2 Ввернуть опоры в резьбовые отверстия датчиков платформы таким образом, чтобы высота платформы была равна высоте пандусов. Расположить опоры платформы 1 (Рис. 2) в гнездах 4 ограничителей 3, а ребра 5 пандусов поместить в зазоры между упорами 6 ограничителей 3.

2.2.2.3. Последовательно нажимая на углы платформы, проверить отсутствие вертикальных зазоров в опорах. Устранить зазоры, отрегулировав положение опор платформы. При помощи рожкового гаечного ключа законтрить опоры, воспользовавшись прорезями на торцевых поверхностях платформы (для весов на

нагрузки 6 и 10 т). Для весов на нагрузку до 5 т включительно перед операцией законтривания опор необходимо снять пластмассовые заглушки с торцевых поверхностей платформы, а после законтривания опор установить заглушки на место.

2.2.2.4 Ограничители рекомендуется закрепить на основании при помощи болтов с соответствующими дюбелями (Рис. 3) или анкерных распорных болтов (в комплект весов не входят).

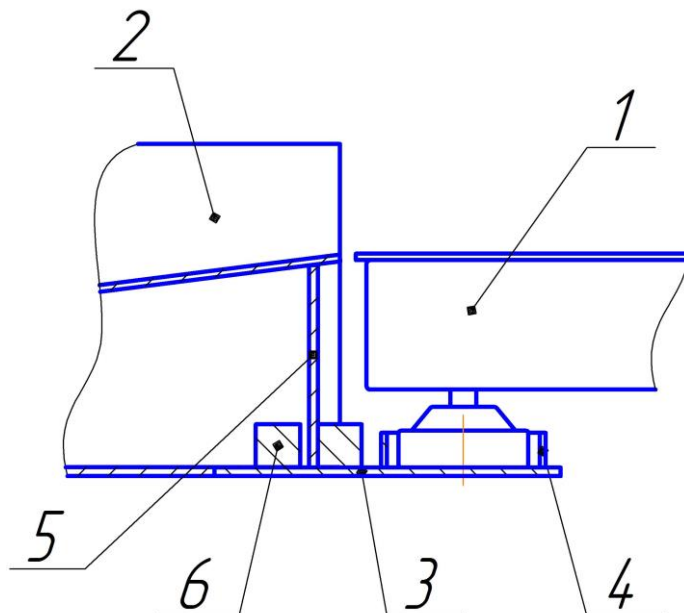


Рис. 2 Схема соединения платформы и пандусов ВСП4-Б
1 – платформа, 2 – пандус, 3 – ограничитель, 4 – гнездо ограничителя, 5 – ребро пандуса, 6 – упор ограничителя

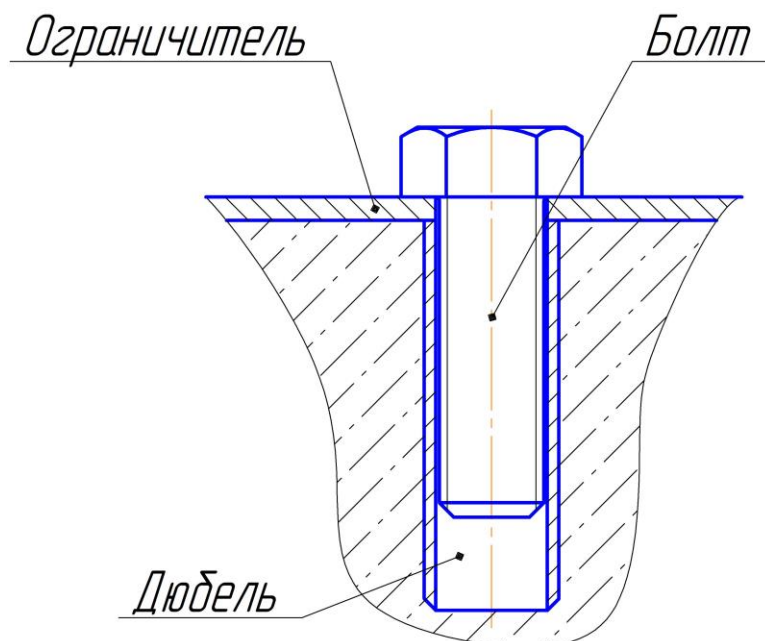


Рис. 3 Крепление ограничителя

2.2.3 Сооружение приемка и сборка весов ВСП4-В

2.2.3.1 Схема приемка для установки весов ВСП4-В представлена на Рис.4

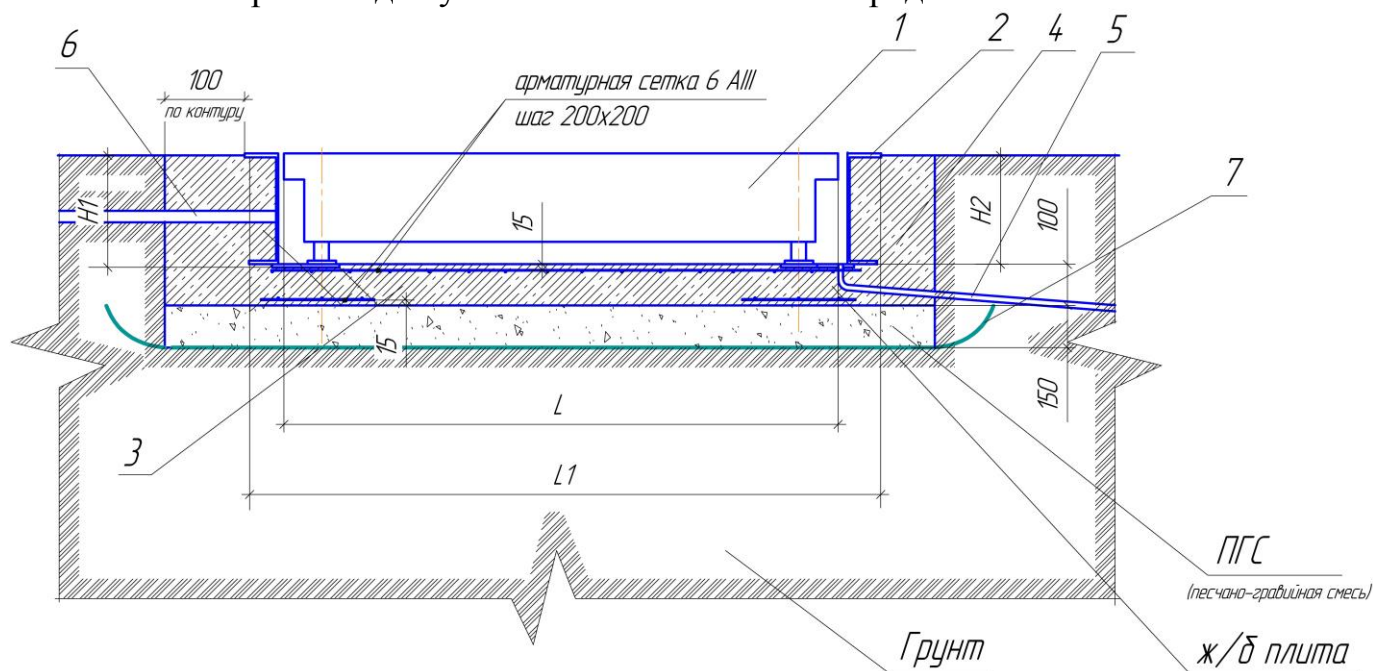


Рис.4 Схема приемка

1 – врезная платформа, 2 – рама, 3 – Ж/Б основание, 4- бетонная рубашка, 5 – водоотводная труба, 6 – защитная труба соединительного шнура, 7 – геотекстильная ткань «Дормат 200», Н1 – высота рамы (табл. 7), Н2- высота грузоприемной платформы (табл.6), L – длина платформы (табл. 7), L1 – длина рамы (табл. 7), В1 – ширина рамы (табл. 7), В – ширина платформы (табл. 7).

2.2.3.2 Создать приемок размерами $(L+200) \times (B+200)$ и глубиной $H+200$. На дно уложить гидроизоляцию 7. На высоту 150 мм приемок заполнить песчано-гравийной смесью и уплотнить до удельного веса $1,75 \text{ г/см}^3$ куб. посредством ручного трюмбвателя.

2.2.3.3 Уложить арматурную сетку из хлыстов 6 АIII с клеткой 200мм, и забетонировать раствором М300 (использовать вибратор). Поверхность Ж/Б основания 3 посредством нивелировки должна быть выполнена с уклоном не более 0,004.

2.2.3.4 При наличии большого количества влаги в помещении, где располагаются весы, должна быть предусмотрена водоотводная труба 5. Также необходимо предусмотреть защиту соединительного кабеля, связывающего платформу и индикатор. Для этого можно использовать стальную трубу 6 с внутренним диаметром не менее 50 мм.

2.2.3.5 После отвердения Ж/Б основания 3 установить раму 2 в приемок в соответствии с Рис. 4, а пространство между рамой 2 и стенками котлована заполнить бетоном. После отвердения бетонной рубашки 4 приступить к дальнейшей сборке весов.

2.2.3.6 Перед началом сборки выполнить действия, указанные в п.п. 2.2.1.1. - 2.2.1.2.

2.2.3.7 Схема весов ВСП4-В представлена на Рис. 5.

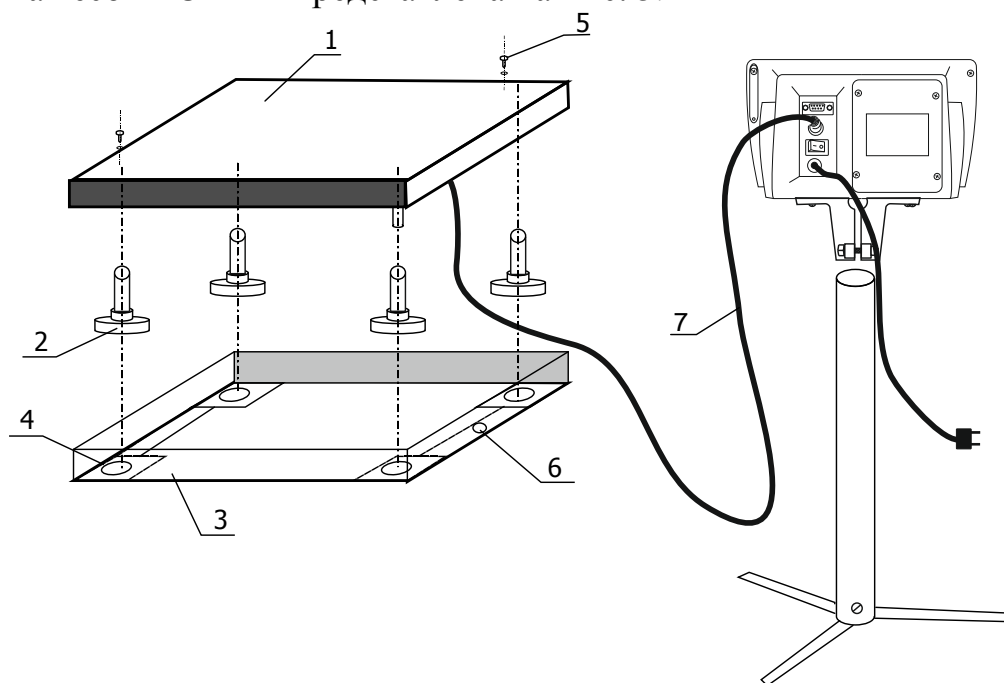


Рис.5 Схема весов ВСП4-В

1 – врезная платформа, 2 – опора, 3– рама, 4 – гнездо опоры, 5 – рым-болт, 6 – отверстие для вывода соединительного шнура, 7 – соединительный шнур

2.2.3.8 Ввернуть опоры 2 в резьбовые отверстия датчиков врезной платформы 1 таким образом, чтобы высота платформы 1, установленной на плоской поверхности, была бы равна глубине рамы 3 (размер Н2 на Рис.4). Установить на врезной платформе 1 рым-болты 5. Врезную платформу 1 необходимо расположить в раме 3 таким образом, чтобы сторона платформы 1, у которой находится вывод соединительного шнура 7, соответствовала стороне рамы 3, на которой находится отверстие 6 для вывода соединительного шнура 7.

2.2.3.9 Установить платформу 1 рядом с рамой 3 и пропустить соединительный шнур 7 из внутренней части рамы 3 наружу через отверстие 6 и защитную трубу. Осторожно при помощи грузоподъемного механизма опустить платформу 1 в раму 3 так, чтобы опоры 2 оказались в гнездах 4.

После установки платформы 1 зазор между рамой 3 и платформой по периметру должен быть равномерным.

2.2.3.10 Нажимая последовательно на углы платформы 1, проверить отсутствие вертикальных зазоров в опорах 2. Устранить зазоры, отрегулировав положение опор платформы.

2.2.3.11 При помощи рожкового гаечного ключа законтрить опоры, воспользовавшись прорезями на торцевых поверхностях платформы (для весов на нагрузки 6 и 10 т).

2.2.3.12 Для весов на нагрузку до 5 т включительно перед операцией законтривания опор необходимо снять пластмассовые заглушки с торцевых поверхностей платформы, а после законтривания опор установить заглушки на место.

2.2.3.13 Сборку стойки и подсоединение индикатора произвести в порядке, описанном в п.3.2.1.5.

2.2.4 Сборка весов ВСП4-Т

2.2.4.1. Перед началом сборки выполнить действия, указанные в п.п. 2.2.1.1. - 2.2.1.2. Схема весов ВСП4-Т представлена на Рис. 6.

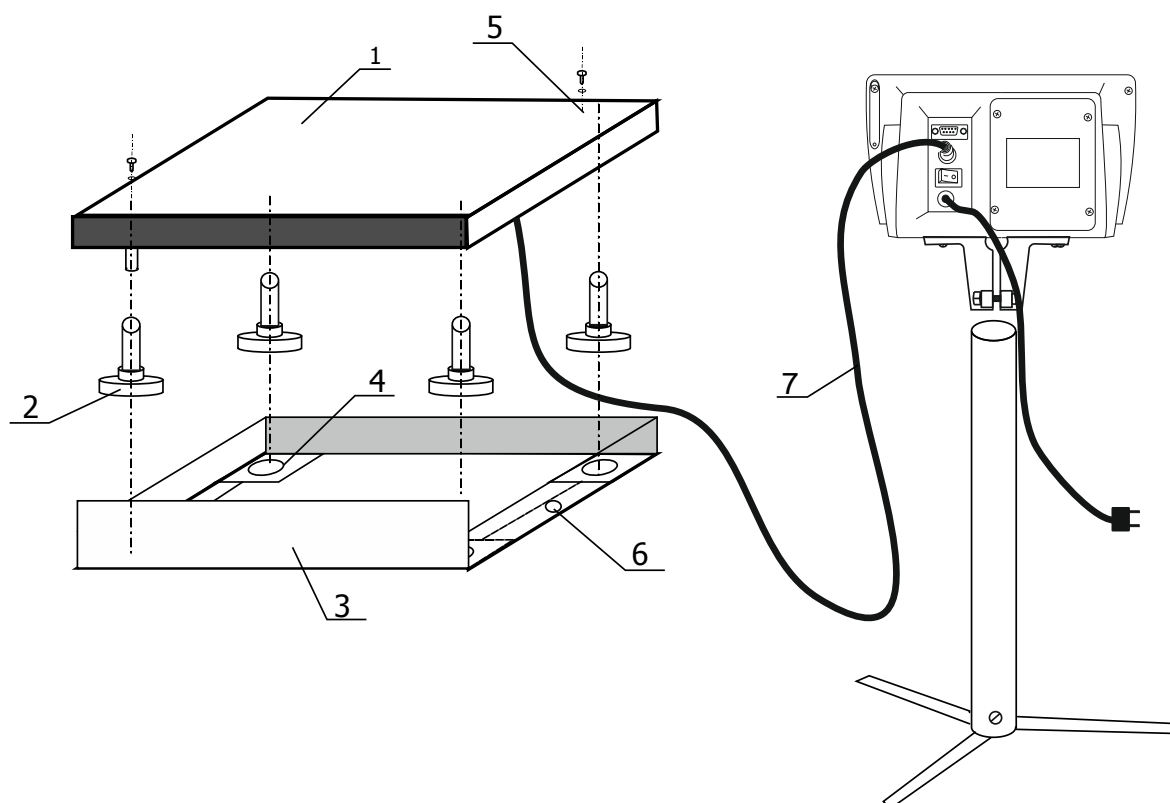


Рис.6 Схема весов ВСП4-Т

1 – платформа, 2 – опора, 3 – рама с упором, 4 – гнездо опоры, 5 – рым-болт, 6 – отверстие для вывода соединительного шнура, 7 – соединительный шнур

2.2.4.2 Выбрать горизонтальную ровную поверхность для установки весов.

Сборку, подготовку весов к работе произвести в последовательности, изложенной в п. 2.2.1.1. При этом высота платформы 1 должна соответствовать размерам, указанным на рисунке 7.

2.2.4.3 Сборку стойки и подсоединение индикатора произвести в порядке, описанном в п. 2.2.1.2 и п. 2.2.1.5.

Расположение и высота упора рамы 3 показаны на рисунке 7.

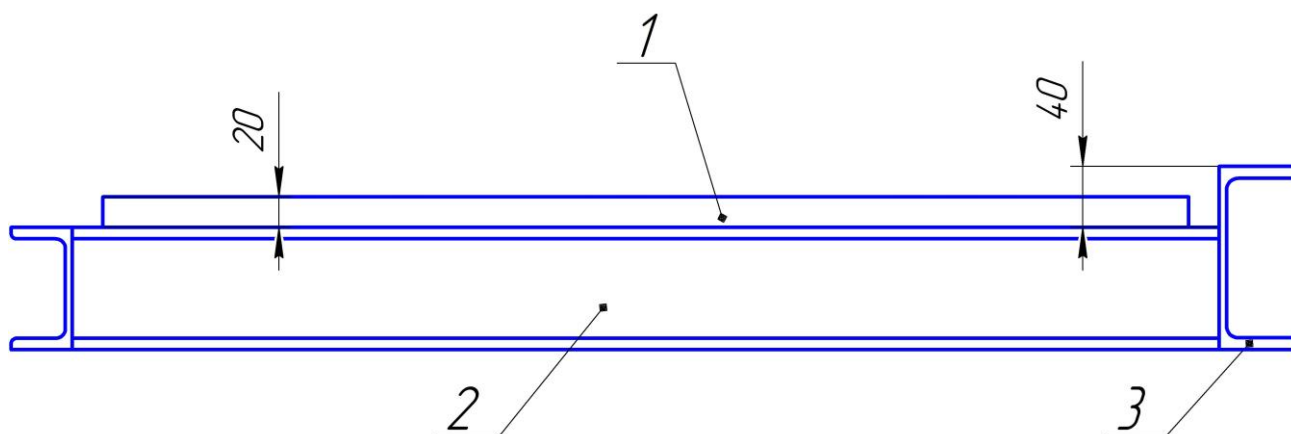


Рис. 7 Расположение и высота упора рамы
 1 – грузоприемная платформа, 2 – рама, 3– упор

2.2.5 Сборка весов ВСП4-Н

2.2.5.1 Перед началом сборки выполнить действия, указанные в п.п. 2.2.1.1. - 2.2.1.2. Схема весов ВСП4-Н представлена на Рис. 8.

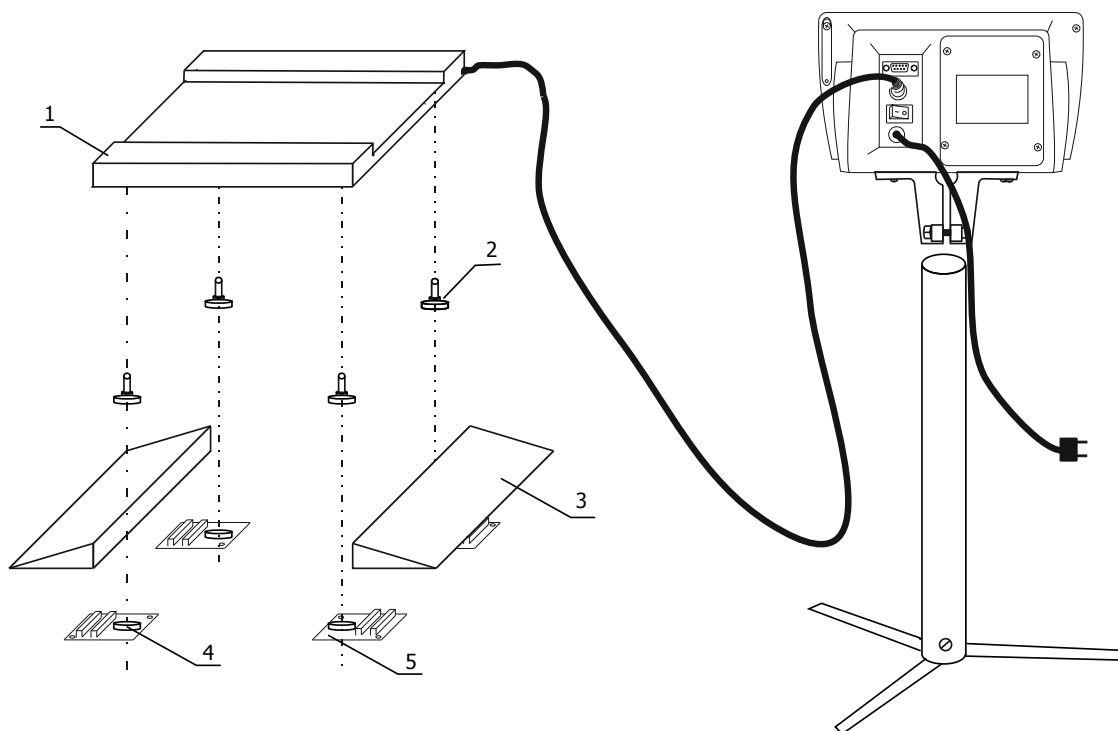


Рис.8 Схема весов ВСП4-Н
 1 – грузоприемная платформа, 2 – опора, 3 – пандус, 4 – гнездо опоры,
 5 – ограничитель

2.2.5.2 Ввернуть опоры 2 в резьбовые отверстия в датчиках платформы 1 таким образом, чтобы высота платформы 1 была равна высоте пандусов 3. Выбрать

горизонтальную твердую поверхность и установить на нее пандусы 3 и платформу 1, связав их ограничителями 5, как указано в п. 2.2.2.4.

2.2.5.3 Сборку стойки и подсоединение индикатора произвести в порядке, описанном в п. 2.2.1.5.

2.2.6 Сборка весов ВСП4-С

2.2.6.1 Перед началом сборки выполнить действия, указанные в п.п. 2.2.1.1. - 2.2.1.2. Схема весов ВСП4-С представлена на Рис. 9.

2.2.6.2 Опоры 2 жестко закреплены на стержневых грузоприемных устройствах 1. Весы не требуют дополнительных сборочных операций.

2.2.6.3 Сборку стойки произвести в порядке, описанном в п. 2.2.1.5. Соединительные шнуры от стержневых грузоприемных устройств подсоединить к индикатору НВТ.

2.2.7 Сборка весов ВСП4-П

2.2.7.1 Перед началом сборки выполнить действия, указанные в п.п. 2.2.1.1. - 2.2.1.2. Схема весов ВСП4-П представлена на Рис. 10.

2.2.7.2 Вывернуть крепежные транспортировочные болты, освободить грузоприемное устройство 1 от транспортной тары. Ввернуть опоры 2 в резьбовое отверстие датчиков так, чтобы высота платформы была 85 мм, и законтрить их.

2.2.7.3 Весы не требуют дополнительных сборочных операций. Конструкция грузоприемного устройства 1 обеспечивает автоматическую выборку вертикальных зазоров в опорах после установки весов.

2.2.7.4 Сборку стойки и подсоединения индикатора произвести в порядке, описанном в п. 2.2.1.5.

2.2.7.5 При взвешивании на весах ВСП4-2000П при нагрузках более 1500 кг и на весах ВСП4-3000П при нагрузках более 2000 кг обеспечить равномерное распределение нагрузки на платформе (например, используя технологический настил или поддон).

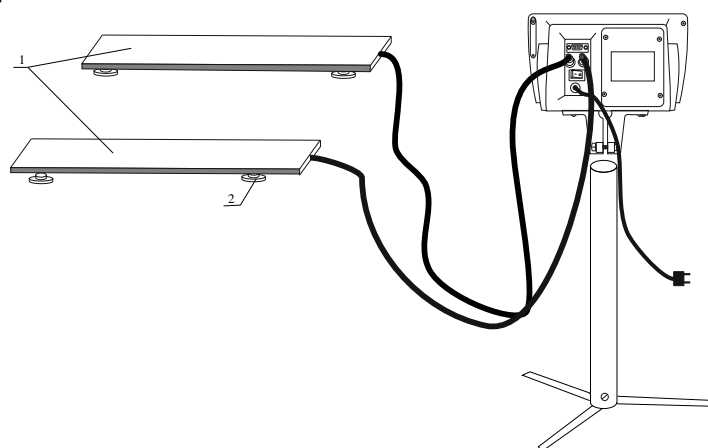


Рис.9 Схема весов ВСП4-С

1- стержневые грузоприемные устройства, 2 – опоры весов

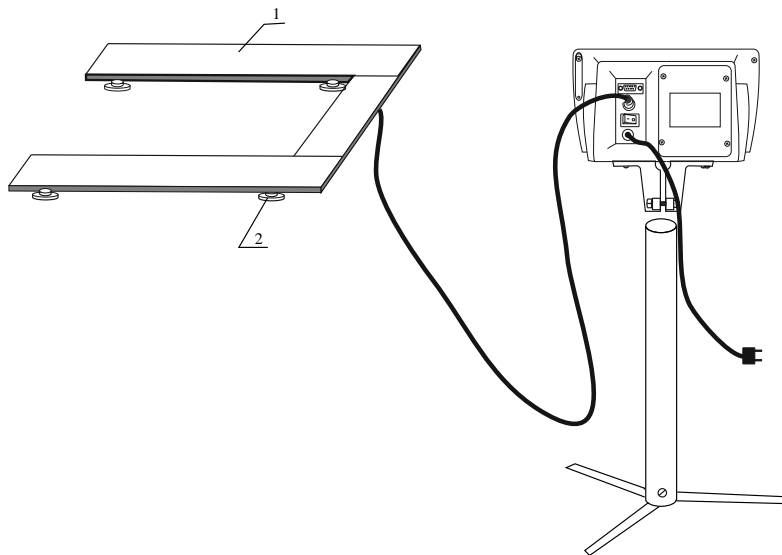


Рис.10 Схема весов ВСП4-П
1 – П-образное грузоприемное устройство, 2 – опоры весов

2.2.8 Сборка весов ВСП4-ЖсО

2.2.8.1 Перед началом работы весы необходимо распаковать и проверить комплектность (см. Таблица 4).

Схема весов ВСП4-ЖсО представлена на Рис. 11.

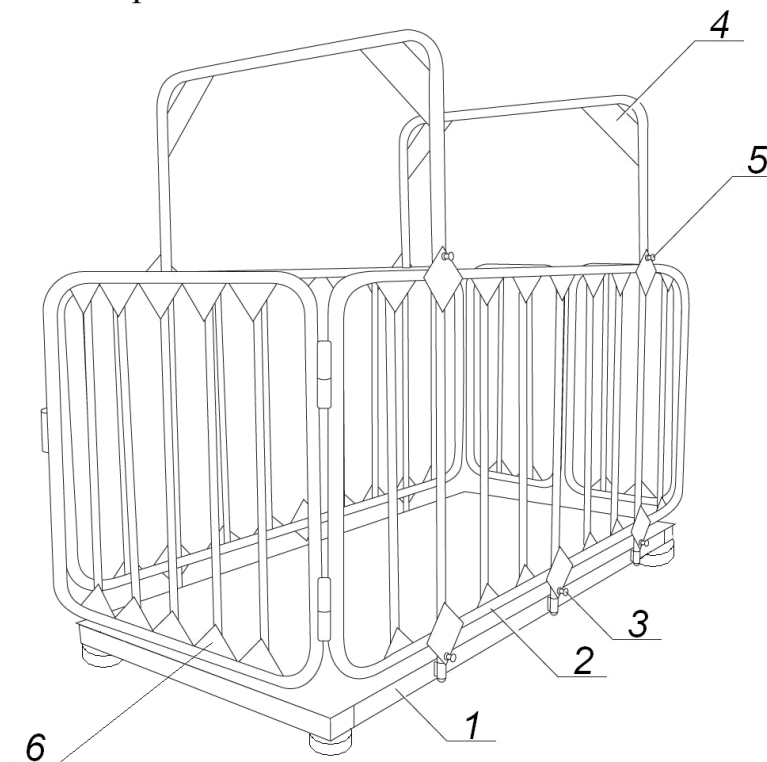


Рис. 11 Схема весов ВСП4-ЖсО
1 – грузоприемная платформа, 2 – ограждения, 3, 5 – болты, 4 – дуги ограждений,
6 – дверца

2.2.8.2 Выполнить операции п. 2.2.1.5.

2.2.8.3 Снять пластмассовые заглушки на углах платформы. Ввернуть опоры в резьбовые отверстия датчиков таким образом, чтобы высота платформы была равна 100 мм.

2.2.8.4 Установить платформу 1 на ровную горизонтальную поверхность. Последовательно нажимая на углы платформы, проверить отсутствие вертикальных зазоров в опорах. Устранить зазоры, отрегулировав положение опор платформы. При помощи рожкового гаечного ключа законтрить опоры, после чего поставить заглушки на место. Установить на платформе ограждения 2 и закрепить их болтами 3. Соединить ограждения дугами 4, закрепить их болтами 5. Установить дверцы 6.

2.2.8.5 Закрепить индикатор на металлическом кронштейне, а кронштейн – на ограждении весов в удобном для работы месте. Соединительный шнур подключить к гнезду 8 (Рис.1) на задней стенке корпуса индикатора и зафиксировать разъем винтами.

2.2.8.6 Рекомендуется закрепить кабель на ограждении весов при помощи кабельных стяжек (в комплект весов не входят).

2.2.9 Сборка весов ВСП4-Ж

2.2.9.1 Перед началом работы весы необходимо распаковать, проверить комплектность (см. Таблица 4) и выполнить операции по п. 2.2.1.2.

2.2.9.2 Затем снять пластмассовые заглушки на углах платформы. Ввернуть опоры в резьбовые отверстия датчиков таким образом, чтобы высота платформы была равна 100 мм.

2.2.9.3 Установить платформу на ровную горизонтальную поверхность. Последовательно нажимая на углы платформы, проверить отсутствие вертикальных зазоров в опорах. Устранить зазоры, отрегулировав положение опор платформы. При помощи рожкового гаечного ключа законтрить опоры, после чего поставить заглушки на место.

2.2.9.4 Сборку стойки и подсоединение индикатора НВТ произвести в порядке, описанном в п. 2.2.1.5.


2.3 Работа весов

2.3.1 Режимы взвешивания


2.3.1.1 В весах ВСП4 предусмотрено 3 режима взвешивания:

- режим простого взвешивания;
- режим усреднения (взвешивания животных) индикаторы НВТ-9, НВТ-1 (ver 7.6);
- режим удержания (индикатор НВТ-9).


2.3.1.2 Режим простого взвешивания

Положить груз на платформу. На дисплее высветится масса груза. Завершение процесса взвешивания сигнализирует светодиод  .

2.3.1.3 Режим усреднения (для весов с индикатором НВТ-9)

Поместить груз на платформу. В процессе взвешивания нажать и отпустить кнопку  . На дисплее отобразится: [-- ст --]. Через 4-5с высветится усредненное значение. Освободить платформу. На дисплее высветятся нули.

2.3.1.4 Режим удержания (для весов с индикатором НВТ-9)

Поместить груз на платформу. В процессе взвешивания нажать кнопку  – на дисплее высветится, и будет удерживаться максимальное значение веса. Освободить платформу. На дисплее высветятся нули.

2.3.2 Режимы работы

4.3.2.1 Режим взвешивания груза в таре;

4.3.2.2 Режим суммирования;

4.3.2.3 Режим контроля взвешивания и предварительная установка тары (для НВТ-9).

4.3.2.4 Полное описание работы, установок и настроек режимов работы приведены соответственно в Руководствах по эксплуатации индикаторов НВТ-1 или НВТ-9.

3 Техническое обслуживание

Регулярный уход за весами включает в себя периодическую очистку поверхности грузоприемной платформы.

4 Указание мер безопасности

4.1 Электропитание весов с индикатором НВТ-1 осуществляется посредством сетевого адаптера выходное напряжение которого является сверхнизким, при котором не требуются специальных мер безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2 Электропитание весов с индикатором НВТ-9 осуществляется от сети 220В с заземлением, выполненным по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3 Не допускается разборка весов и проведение ремонтных работ при включенных весах.

При проведении указанных работ необходимо выключить весы, отключить их от сети и отсоединить аккумулятор.

4.4 Не допускается устанавливать весы на токопроводящие поверхности, которые не заземлены.

5 Возможные неисправности и способы их устранения

Описание неисправностей и способы их устранения приведены соответственно в Руководствах по эксплуатации индикаторов НВТ-1 или НВТ-9.

6 Юстировка весов

При эксплуатации весов в местах, значительно отличающихся от широты, по которой была произведена юстировка, могут возникнуть погрешности. В этом случае весы следует отъюстировать заново. После этого весы предъявляются на поверку и пломбируются.

Примечания:

1. Юстировка производится гириями, соответствующими классу точности M_1 по ГОСТ OIML R 111-1—2009.
2. Юстировка проводится при нормальной температуре, весы должны быть выдержаны в помещении, где проводится юстировка, не менее 1 ч.
3. При юстировке размещать гири в центре платформы или равномерно по ее площади.
4. Инструкция по юстировке весов предоставляется предприятием-изготовителем по запросу специализированных сервисных центров.

Внимание! Юстировка весов должна проводиться только специализированными сервисными центрами.

7 Поверка

Поверка весов осуществляется в соответствии с приложением ДА «Методика поверки весов» ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Основные средства поверки:

гири, соответствующие классу точности M_1 по ГОСТ OIML R 111-1—2009.

Межповерочный интервал – 1 год.

7.1. Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) (Таблица 8).

Таблица 8

Тип индикатора НВТ	Номер версии ПО
НВТ-1(Н)	VEr 10.9; VEr 1.11
НВТ-9	VEr 2.03; VEr 9.11, VEr 9.12, VEr 9.13

7.2. Положительные результаты поверки оформляют нанесением знака поверки в виде наклейки на лицевую панель весов и/или оттиска поверительного клейма на крепежные винты задней стенки индикатора НВТ, а также записью в настоящем РЭ, заверенной поверителем.

7.3. При отрицательных результатах поверки весы к дальнейшему применению не допускают, знаки поверки удаляют и выдают извещение о непригодности с указанием причин.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Условия транспортирования весов крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ 4) условий хранения по ГОСТ 15150-69.

8.2 После транспортирования и хранения при отрицательных температурах весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 3-х часов, после этого весы можно распаковать.

8.3 Весы в упаковке предприятия-изготовителя следует хранить в закрытом помещении группы хранения 4 по ГОСТ 15150-69, воздух которого не содержит примесей, вызывающих коррозию деталей.

9 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011, ТУ 4274-003-50062845-2013:

- при соблюдении эксплуатационных ограничений, условий транспортирования и хранения;
- гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи весов.

ВНИМАНИЕ!

Покупатель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- не соблюдены эксплуатационные ограничения, условия транспортирования и хранения весов;
- весы подвергались ремонту и/или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами/предприятиями;
- неисправность весов вызвана не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, пожар, попадание внутрь весов посторонних предметов и жидкостей, насекомых и т. д.;
- весы имеют механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;
- отсутствует гарантийный талон или в него внесены самостоятельные изменения;
- нарушена пломба предприятия-изготовителя.

Гарантия на аккумуляторную батарею и зарядное устройство не распространяется.

